

Biwak - Fehler #815

CANDis: Reset does not work when STLink/Debugger is connected

02.07.2026 12:56 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	02.07.2026
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			

Historie

#1 - 02.07.2026 12:57 - Maximilian Seesslen

```
DBGMCU->CR = 0; // Debug-Freeze deaktivieren
```

```
_DSB;
```

```
_ISB();
```

```
NVIC_SystemReset();
```

```
.cfg:
```

```
transport select hla_swd
```

```
reset_config srst_only srst_nogate connect_assert_srst
```

```
adapter_khz 500 (1000)
```

```
mww 0xE0042004 0x00000000 (entspricht DBGMCU->CR = 0)
```

#2 - 04.07.2026 15:33 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

It was a too ghigh pulldown (1 Mega Ohm) resistor on BOOT0. Has to be resoldered on NUC64Debug